

Руководство по решению: ошибка конфигурации TPMS

ЭБУ EBS EB+, оснащенные TPMS, могут выдавать код неисправности «Ошибка конфигурации [TPMS]»

Этот код неисправности предназначен для того, чтобы показать, что настройка блока RCU TPMS изменилась, а настройка, хранящаяся в блоке EBS EB+, отличается от настройки в RCU TPMS. Этот код неисправности появляется после замены одного из компонентов TPMS (RCU, нескольких датчиков колесного блока или EB +). Он показывает, что для восстановления функции необходимо заново выполнить настройку системы.

Если эта ошибка (DTC) активна, выполните следующие шаги:

1. В ПО DIAG+ откройте вкладку "TPMS"
2. Дождитесь отображения датчиков TPMS, с данными или без данных о температуре и давлении
3. Откройте окно настройки TPMS. Вы увидите зеленую полосу в правом нижнем углу при загрузке настройки TPMS в программе DIAG+ (в противном случае откройте экран настройки еще раз)
4. Поменяйте местами датчики TPMS первой оси (щелкните левой кнопкой мыши и проведите одним из колес над другим. Нажмите ОК, когда появится сообщение «поменять шины?»)
5. Загрузите измененные установки в ЭБУ EBS EB+
6. Закройте ПО DIAG+
7. Отключите питание EBS (ключом зажигания, не программно!)
8. Включите и подождите 15 секунд (время, необходимое для установления коммуникации между ЭБУ EBS EB+ и блоком RCU TPMS)
9. Повторите шаги 7 и 8 пять раз, чтобы убедиться что все настройки правильны, система работает без активных ошибок (DTC)

Если функция восстанавливается без кода неисправности, повторите шаги с 1. по 6., чтобы вернуть датчики TPMS в исходное положение.

Если «Ошибка конфигурации [TPMS]» появляется вновь, выполните дополнительный шаг:

10. Закройте ПО DIAG+, включите зажигание, откройте последнее обновление ПО **Service flash updater** (загрузить по ссылке <https://www.haldex.com/fr/europe/trailer-guide/software/>)

При обновлении ПО используйте компьютер, подключенный к сети питания (не от батареи)! Убедитесь, что никто случайно не может выключить компьютер!

Если во время обновления флэш-памяти появляется сообщение «получен неожиданный отрицательный ответ», обратитесь к представителю Haldex за дальнейшими рекомендациями.